


## 走行板 シリコン塗付方法

トレッドミルはメンテナンスが必ず必要です。

その一つとして、人の足が乗る部分を潤滑させるためにシリコンが必要となりますので下記の手順で3日に1度程度のメンテナンスをお願い致します。

1. 下記の図を参考に走行板を傷つけないようにしながら走行ベルトをめくりまします。


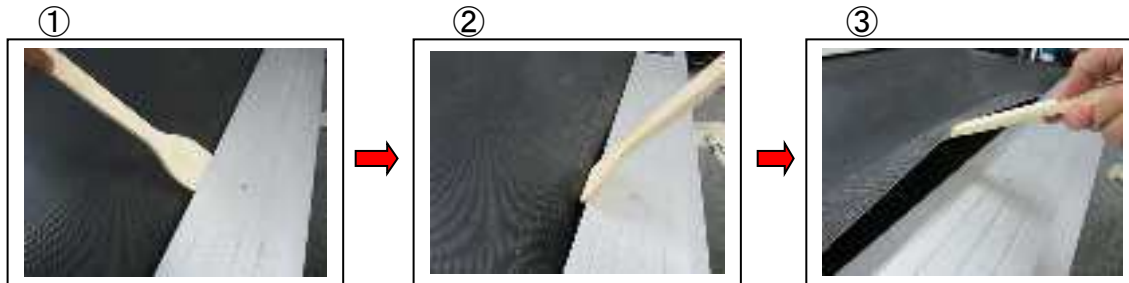


2. シリコン缶から専用スポイドで液を約 10ml 注入します。(下記図 1)

3. 走行ベルトを図 2 のようにへらでベルトをめくり、浮かせて走行板のなるべく中央部に届くように塗付します。(図 3 の赤丸部分参照) 足の着地するラインを参考に左右4ヶ所から奥に塗付して下さい。(図 3 の矢印参照)

4. 走行ベルトを乗りながら1周させて塗付したシリコンオイルを伸ばします。

5. 以上でシリコン塗布の作業は終了となります。

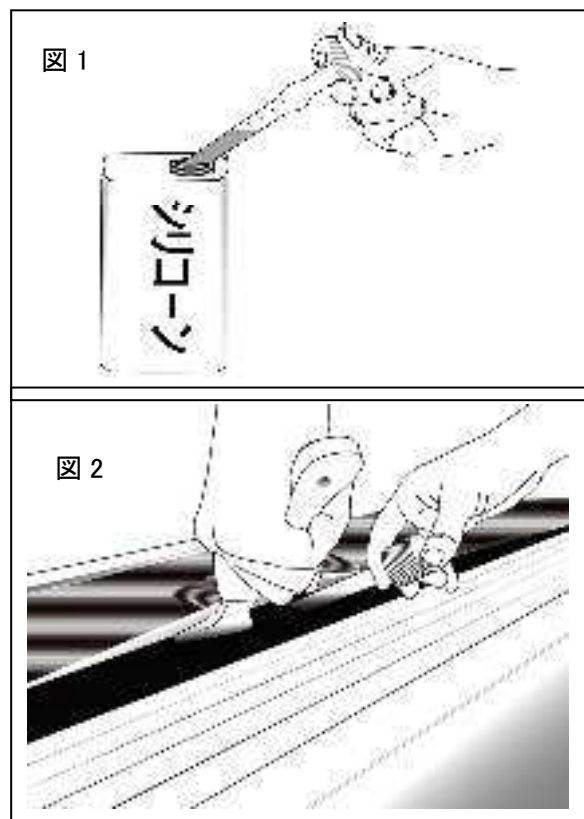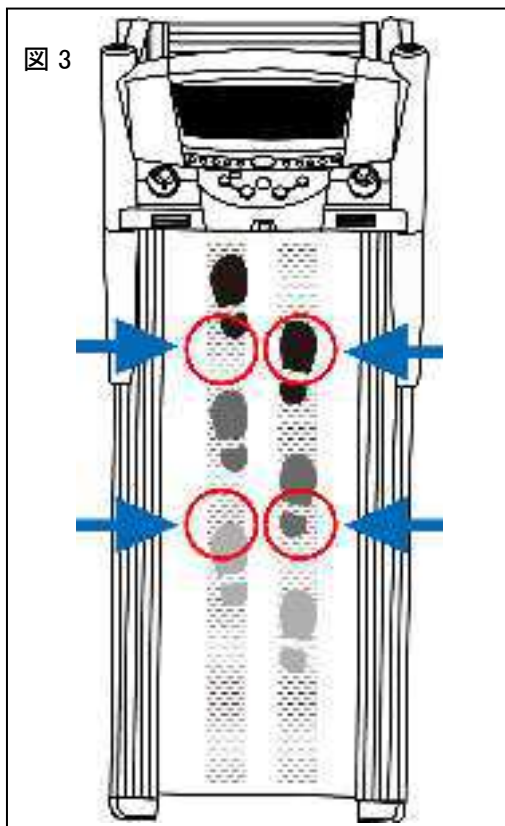

走行面にシリコンが付着しておりませんと裏面がこすれ早く消耗します

(滑りが悪くなりますとモーターにも負担がかかり電気部品に熱をもちコードが焼けたりブレーカーが飛ぶことがあります)

メンテナンスは欠かさずして下さい。